

- 1: Temperatursensor
- 2: Display
- 3: On (Ein)/Start-/Stop-/Speicher-/Off (Aus)-Taste



Temperaturanzeige



Anzeige der gespeicherten Temperatur



Anzeige Batterie leer

EINFÜHRUNG

Das Alecto BC-19 ist ein elektronisches Thermometer, das zur einfachen und genauen Temperaturmessung erarbeitet wurde.

Um wahrheitsgetreue Ergebnisse zu erhalten, sollten die Anweisungen der vorliegenden Bedienungsanleitung genau befolgt werden.

Obwohl die allgemein akzeptierte 'normale' Temperatur eines menschlichen Körpers 37,0 °C beträgt, kann diese jedoch zwischen 36,1 °C und 37,2 °C schwanken, und ist normal. Temperaturunterschiede können durch verschiedene Aktivitäten wie Sport, Rauchen,

Trinken und Essen verursacht werden, sowie vom Ort der Temperaturmessung abhängig sein. Die rektal gemessene Temperatur ist allgemein 0,5 °C höher als die oral gemessene Temperatur. Die unter der Achsel gemessene Temperatur hingegen ist 0,5 °C niedriger. Auch ist die gemessene Temperatur am Morgen meistens niedriger als nachmittags.

TECHNISCHE DATEN


Temperaturbereich: 32,0 °C – 42,9 °C
 Anzeige niedriger Temperaturen: Temperatur < 32 °C, Anzeige: Lo °C
 Anzeige hoher Temperaturen: Temperatur ≥ 42,9 °C, Anzeige: HI °C
 Display-Auflösung: 0,1 °C
 Genauigkeit: 35,5 °C – 42,9 °C: ± 0,1 °C
 < 35,5 °C > 42 °C: ± 0,2 °C
 Normale Temperatur < 37,8 °C: 10 Pieptöne
 Fieberalarm ≥ 37,8 °C: 10x3 Pieptöne
 Automatisches Abschalten: 10 Minuten ± 2 Minuten
 Batterie: LR41, 192 oder SR41
 Stromverbrauch: 0,15 mW
 Lebensdauer der Batterie: 2 Jahre
 Maße: 136 x 22 x 14,5mm
 Gewicht: ±14 Gr (Batt incl.)
 Gebrauchsbedingungen:
 Temperatur: 10 °C – 35 °C
 Feuchtigkeit: 25 % - 80 % RH
 Lagerbedingungen:
 Temperatur: -25°C – 55°C
 Feuchtigkeit: 25 % - 80 % RH

TEMPERATURMESSUNG

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Thermometer einzuschalten. Sie hören einen Piepton.

2. Auf dem Display erscheint jetzt: '188,8°C' die zuletzt gemessene Temperatur '37,0' (für die interne Kalibration) 'Lo' und '°C' ('°C' blinkt) (*)
3. Platzieren Sie das Thermometer.
4. Wenn Sie Pieptöne hören ist die Messung fertig.
 - bei normaler Temperatur hören Sie 10 Pieptöne
 - bei hoher Temperatur (≥ 37,8°C) hören Sie 10x3 Pieptöne
5. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Thermometer auszuschalten. (Das Thermometer schaltet sich nach etwa 10 Minuten automatisch aus).

Messung unter der Zunge:
 Platzieren Sie das Thermometer so weit hinten wie möglich auf der rechten oder linken Seite unter der Zunge.

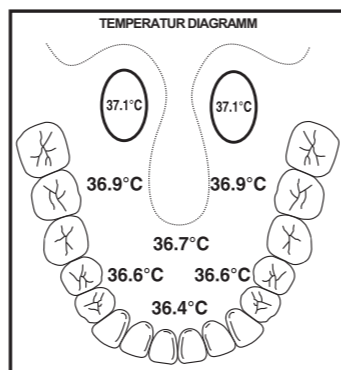

Messung unter dem Arm:
 Trocknen Sie die Achsel und platzieren Sie das Thermometer unter dem Arm. Der Sensor sollte die Haut berühren. Kreuzen Sie die Arme auf der Brust. Die unter der Achsel gemessene Temperatur ist etwa ± 0,5 °C niedriger als die unter der Zunge gemessene Temperatur.


Rektale Messung:
 Führen Sie vorsichtig den Sensor des Thermometers ein (maximal 1,25 cm). Die rektal gemessene Temperatur ist ca. ± 0,5 °C höher als die unter der Zunge gemessene Temperatur.

BATTERIE SCHWACH

Die Batterie ist schwach, wenn das Symbol im Display erscheint. Die Batterie kann nicht ersetzt werden. Bitte ersetzen Sie das komplette Thermometer.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie dieses Produkt nicht in den normalen Hausmüll werfen, sondern bei einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben.




- 1: temperature sensor
- 2: display
- 3: on/start/stop/memory/off button



temperature display



temperature display memory



battery empty

INTRODUCTION

This Alecto BC-19 thermometer is a digital thermometer developed to take your temperature as simply and accurately as possible. In order to get the most reliable results, these instructions must be followed accurately. For the most accurate temperature reading, we recommend using the thermometer rectally. Although the generally accepted 'normal' temperature is 37.0°C, body temperature can vary from 36.1°C to 37.2°C. Fluctuations in temperature can be due to activities such as sports, smoking, eating and drinking, and also depend

on the part of the body where the temperature is taken. When measured orally, the body temperature is generally 0.5°C lower than when measured rectally, while a temperature measured under the armpit is 1.0°C lower. Your temperature is lower in the morning than in the evening.

SPECIFICATIONS


Temperature range: 32.0°C - 42.9°C
 Low temperature display: temperature ≤ 32°C, display: Lo°C
 High temperature display: temperature ≥ 42.9°C, display: HI°C
 Display resolution: 0.1°C
 Accuracy: 35.5°C - 42.9°C: ± 0.1°C
 ≤ 35.5°C ≥ 42°C: ± 0.2°C
 Normal temperature ≤ 37.8°C: 10 beeps
 Fever alarm ≥ 37.8°C: 10x3 beeps
 Auto-OFF: 10 minutes ± 2 minutes
 Battery: LR41, 192 or SR41
 Power consumption: 0,15 mW
 Battery life: 2 years
 Dimensions: 136 x 22 x 14,5mm
 Weight: ±14 gr (batt incl.)
 Conditions for use:
 Temperature: 10°C - 35°C
 Humidity: 25% - 80% RH
 Storage conditions:
 Temperature: -25°C - 55°C
 Humidity: 25% - 80% RH

MEASURING YOUR TEMPERATURE

1. Press the ON/OFF key once to activate the thermometer. You will hear a beep.
2. The display shows in succession: '188,8°C' the last measured temperature '37,0' (for internal calibration) 'LO' and flashing '°C' (*)

3. Place the thermometer in the chosen body part to measure your temperature.
4. When you hear beeps, your temperature has been recorded.
 - if your body temperature is normal, you will hear 10 beeps
 - if your body temperature is above normal (≥37.8°C), you will hear 10x3 beeps.
5. Press the ON/OFF key to switch off the thermometer. (The thermometer will switch off automatically after approx. 10 minutes).

Measurement under the tongue:
 Place the mometer under the tongue, as far back as possible to the left or right. A temperature taken under the tongue is approx. 0.5°C lower than when taken rectally.

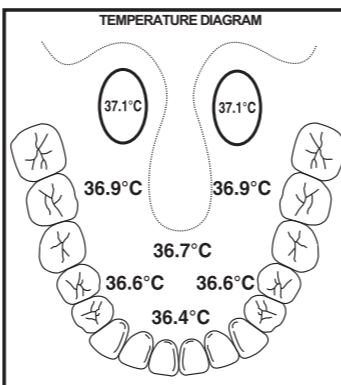

Measurement under the arm
 Make sure the armpit is dry and place the thermometer under the arm. The sensor must touch the skin. Keep your arm crossed in front of your chest. A temperature taken under the tongue is approx. 1.0°C lower than when taken rectally.

Rectal measurement
 Insert the thermometer sensor gently (maximum 1.25 cm).

BATTERY LOW

The battery is low when the symbol appears in the display. The battery cannot be replaced. Please replace the complete thermometer.

DISPOSAL OF THE DEVICE

At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments.

TIPPS UND WARNHINWEISE

- Bewahren Sie Thermometer und Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Sprechen Sie während der Messung nicht und gehen Sie nicht herum
- Bewahren Sie das Thermometer im Etui auf
- Setzen Sie das Thermometer nicht direkter Einwirkung von Sonnenstrahlen, Staub oder Feuchtigkeit aus
- Versuchen Sie nie Ihr Thermometer selbst zu reparieren.

AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG

Nach dem Gebrauch sollte das Thermometer mit einem weichen Tuch und Alkohol bzw. kalten Seifenlaugen gereinigt werden. Das Thermometer kann kurz in lauwarmes Wasser oder Alkohol getaucht werden (nicht einweichen und nicht sterilisieren). Bewahren Sie das Thermometer im Etui auf.

CE
 Die Übereinstimmungserklärung ist verfügbar auf:
<http://DOC.hesdo.com/BC-19-DOC.pdf>

ADVICE AND WARNINGS

- Keep the thermometer and battery out of the reach of children.
- Do not talk or walk around while taking your temperature.
- Store the thermometer in the special case.
- Do not expose the thermometer to direct sunlight, dust or moisture.
- Do not dismantle the thermometer.

STORAGE AND CLEANING

Clean the thermometer before and after use, using a soft cloth and alcohol, or cold soapy water. The thermometer may be briefly immersed in water or alcohol (do not soak or sterilise). Store the thermometer in the special case.

CE

The declaration of conformity is available at:
<http://DOC.hesdo.com/BC-19-DOC.pdf>

GARANTIESCHEIN

Auf das Thermometer BC-19 wird eine 24-MONATIGE Garantie ab dem Kaufdatum erteilt. In diesem Zeitraum garantieren wir die kostenlose Reparatur von Störungen, die aus Material- und Konstruktionsmängeln folgen. Diese Fälle unterliegen der endgültigen Bewertung des Importeurs.

VORGEHENSWEISE:
 Wenn Sie eine Störung bemerken, suchen Sie zuerst Rat in dieser Anleitung. Wenn diese keine ausreichenden Antworten liefert, nehmen Sie Kontakt auf mit www.alecto.nl

ERLÖSCHEN DER GARANTIE:
 Bei inkompetenter Verwendung, falschem Anschluss, auslaufenden und/oder falsch eingelegten Batterien, der Verwendung von Nicht-Original-Teilen oder Zubehör, Vernachlässigung oder im Fall von Schäden, die infolge von Feuchtigkeit, Feuer, Hochwasser, Blitzschlag und Naturkatastrophen entstanden sind erlischt die Garantie. Außerdem, im Fall von nicht autorisierten Änderungen und/oder Reparaturen durch Dritte, sowie des falschen Transports des Geräts ohne entsprechende Verpackung und im Fall, wenn das Gerät die vorliegende Garantiekarte und den Kaufbeleg nicht besitzt.

Der Produzent trägt keine Verantwortung für eventuelle direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung des Geräts folgen.

Alecto
 Service ↓ Help

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL
 Hesdo, Australiëlaan 1
 5232 BB, 's-Hertogenbosch
 The Netherlands

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd,
 Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,
 Wuchang Town, Yuhang District,
 Hangzhou, Zhejiang 310023
 Model: DT-K101A

Shanghai International Holding Corp. GmbH,
 Eiffestrasse 80,
 20537
 Hamburg Germany

Imported by: Hesdo bv.
 Azielaan 12, 5232BA
 's-Hertogenbosch
 The Netherlands



Alecto
 Service ↓ Help

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL
 Hesdo, Australiëlaan 1
 5232 BB, 's-Hertogenbosch
 The Netherlands

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd,
 Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,
 Wuchang Town, Yuhang District,
 Hangzhou, Zhejiang 310023
 Model: DT-K101A

Shanghai International Holding Corp. GmbH,
 Eiffestrasse 80,
 20537
 Hamburg Germany

Imported by: Hesdo bv.
 Azielaan 12, 5232BA
 's-Hertogenbosch
 The Netherlands

